

Vajersystem på brygga

Horisontalt montage

Rekommenderade avstånd mellan fästen.

Som stöd vid arbete max 2,5 m

Som fallskydd max 7,5 m


Vertikalt montage

Rekommenderade avstånd mellan fästen.

10 m upptill 15 graders lutning


2,5 m mellan 15-50 graders lutning

0,9 m över 50 graders lutning

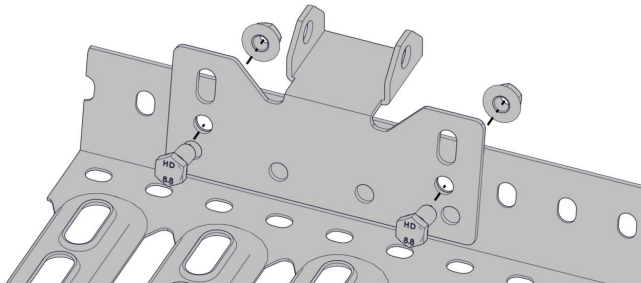


Ändfäste

Montera ändfäste med 2 st M10x20 + mutter.

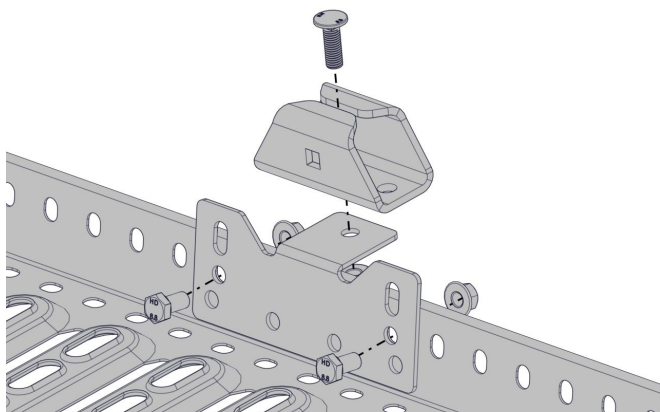


Stöd spår

Montera fäste för vajerstöd med 2 st bult M10x20 + mutter. Komplettera med hållare som monteras med 1 st vagnsbult M10x30+ mutter.

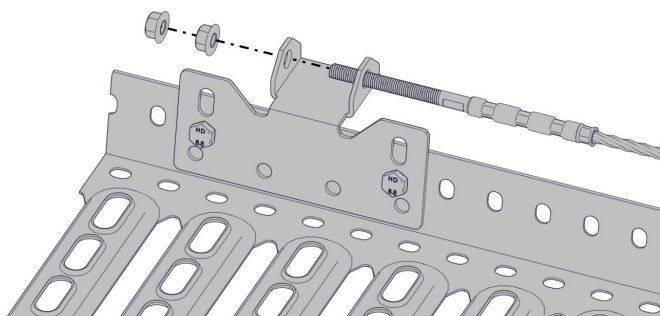


Vajermontage

Montera första vajerterminalen. Monteras med 2 st M10 muttrar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.** Drag vajern genom ev. stöd.

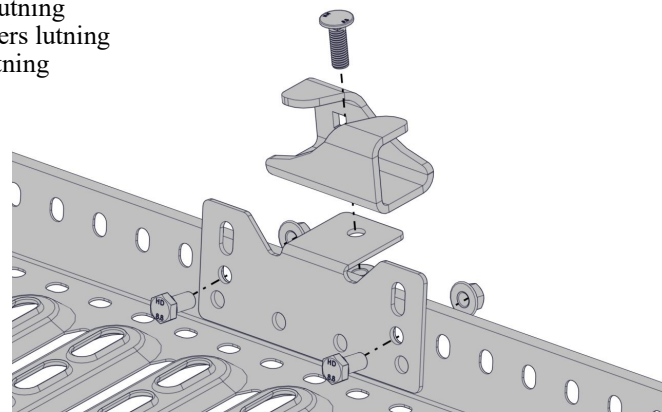


Stöd klo

Montera fäste för vajerstöd med 2 st bult M10x20 + mutter. Komplettera med hållare som monteras med 1 st vagnsbult M10x30+ mutter.

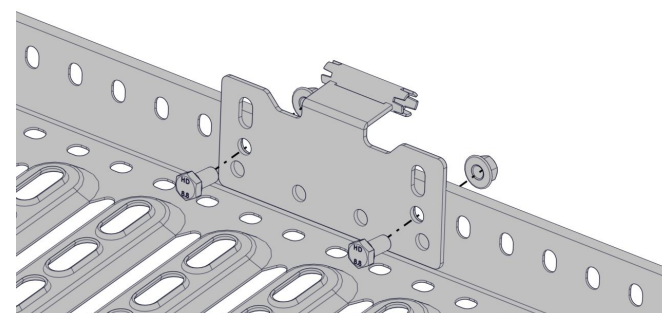

Stöd rör


Montera vajerstöd rör med 2 st bult M10x20 + mutter.

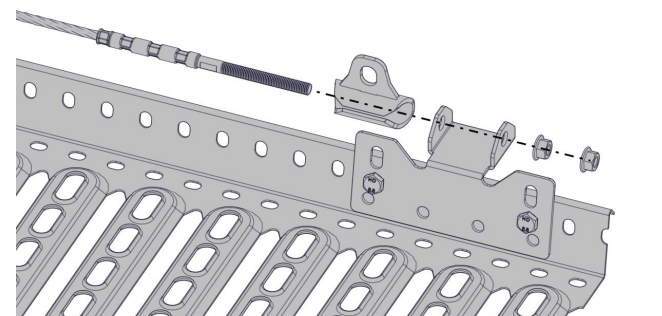

Vajermontage


Montera sista vajerterminalen. Trä på ev. vajerlöpare. Spänn vajern så att den inte slakar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.**

Vajersystem på brygga

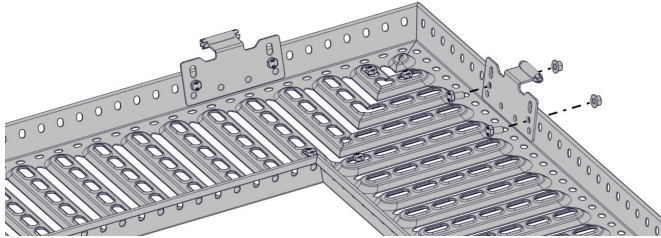


Vajerhörn

Montera vajerfäste rör med 2 st bult M10x20 + mutter.
Forma en jämn båge av vajern så att löparen går fritt.

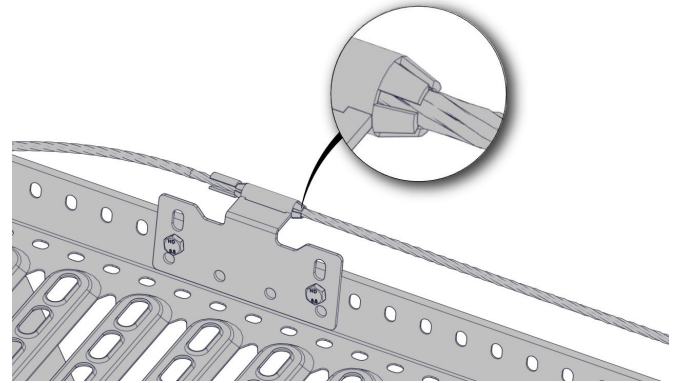


Krympning

Krymp ändarna på vajerstöd rör med en tång för att fixera vajern.

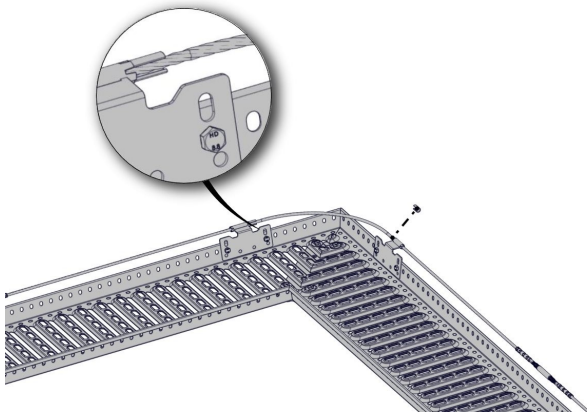

Hylsor

Hylsorna kläms mot insida fäste så att vajern bibehåller formen. Klämningen görs med pressmaskin eller större tång.

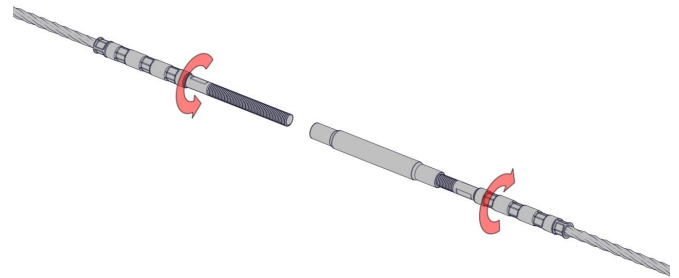

Skarv av vajer

Skruva in terminalerna till mitten så dom möts i skarvhylsan. Dra åt så att terminalerna låses mot varandra.