

Vajersystem på brygga

Horisontalt montage

Rekommenderade avstånd mellan fästen.

Som stöd vid arbete max 2,5 m

Som fallskydd max 7,5 m


Vertikalt montage

Rekommenderade avstånd mellan fästen.

10 m upptill 15 graders lutning


2,5 m mellan 15-50 graders lutning

0,9 m över 50 graders lutning

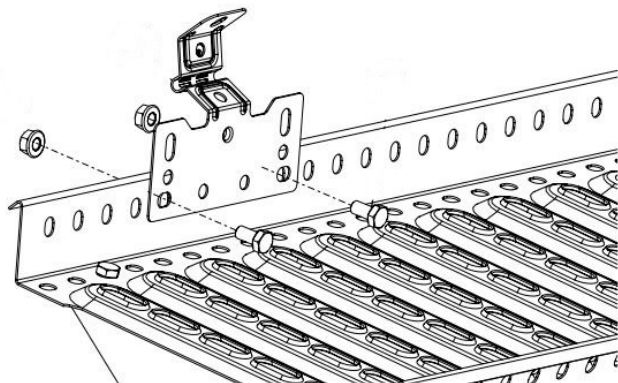


1. Montera vajerfäste ONE

Montera vajerfäste ONE på brygga med 2 st bult M10x20 + mutter M10 per fäste

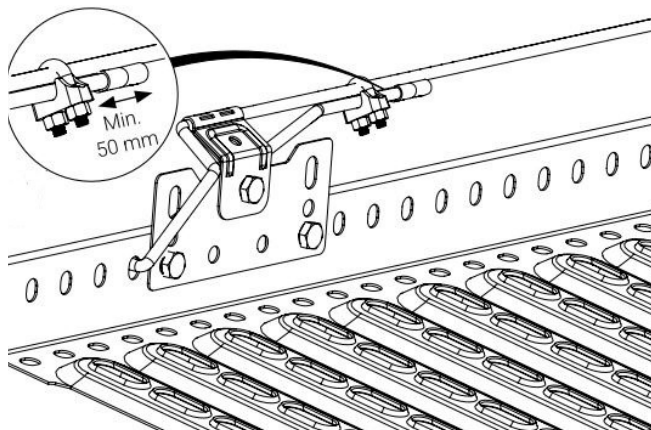


3. Montering vajerlås

Dra vajer bakåt genom brygga. Trä på klämrör, kläm fast. Fäst ihop med utgående vajer med vajerlås. Vajerlås dras med 10 Nm.

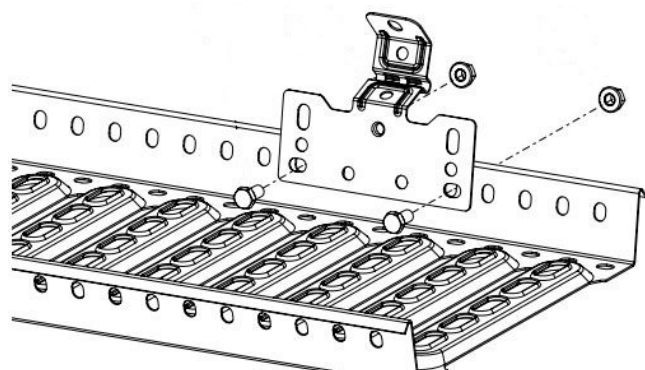


5. Avslut vajer

Montera vajerfäste ONE på brygga med 2 st bult M10x20 + mutter M10 per fäste.

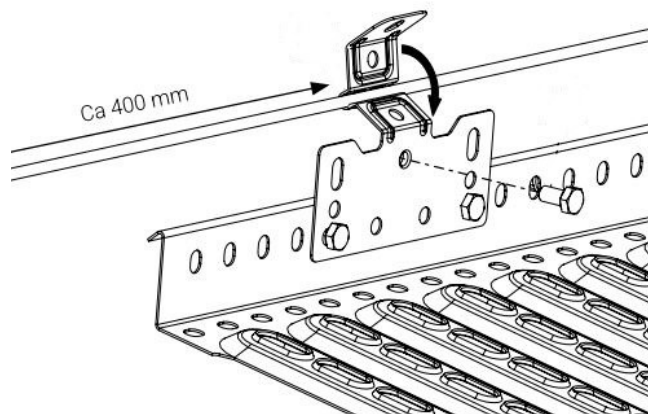


2. Montera vajerfäste ONE som start

Lägg i vajer i vajerfäste, släpp ut vajer ca 400 mm och fäll ihop fästet, fixera med 1 st bult M10x20.

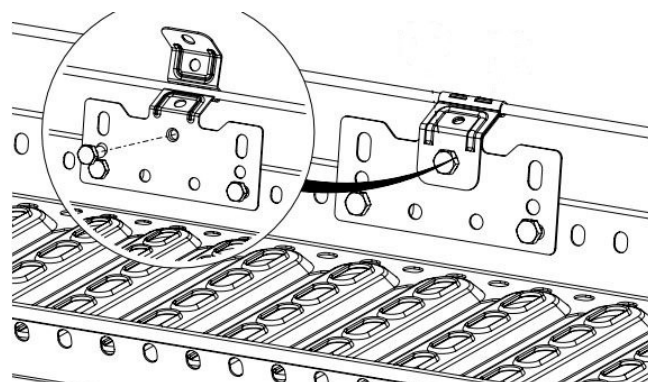

4. Montering vajerfäste ONE


Lägg vajer i vajerfäste ONE, spänn vajer genom att dra för hand och fäll ihop vajerfäste ONE, fixera med 1 st bult M10x20

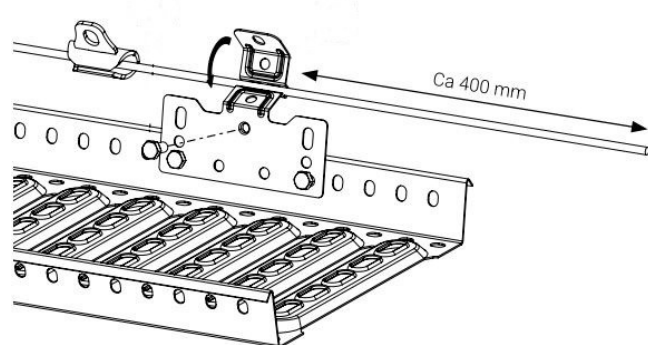

6. Avslut vajer


Montera ev. vajerlöpare. Lägg vajer i vajerfäste ONE, spänn vajer genom att dra för hand, fäll ihop vajerfäste ONE, fixera med 1 st bult M10x20. Kapa vajer ca 400 mm från fäste.

Vajersystem på brygga

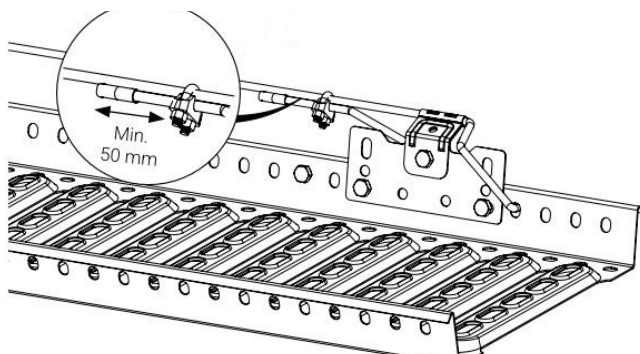


7. Anslut vajer

Dra vajer genom närmaste hål på takbryggan till ut-sida brygga. Trä på klämrör, kläm fast. Fäst ihop med utgående vajer och vajerlås minst 50 mm från ände vajer.

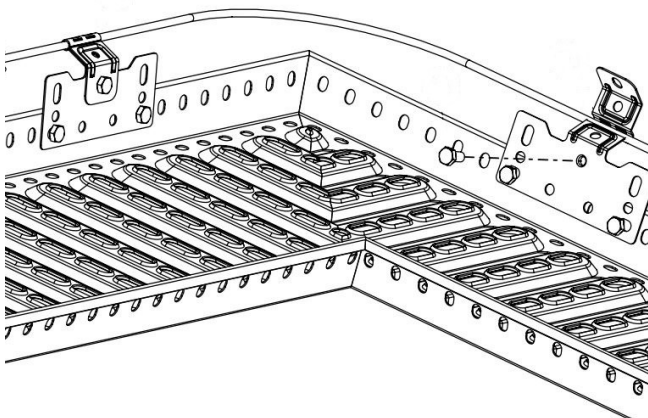

9. Vajer hörn och övergångar

Lägg vajer i ena vajerfäste ONE och forma en jämn båge av vajern så att löparen går fritt, lägg i nästa vajerfäste ONE, fixera med 1 st bult M10x20

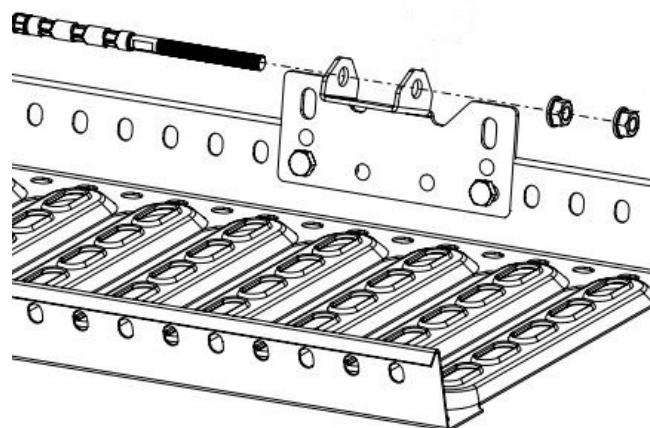

8. Vajer med terminal

Montera ändfäste med 2 st bult M10x20 + mutter M10. Vid montering av sista fäste montera ev. vajerlöpare. Spänn vajer så den inte slakar. Säkra genom att dra åt den andra muttern.